


GESAK Stadt St.Gallen

/ Beilage E – Zusammenfassung Objektbeurteilungen

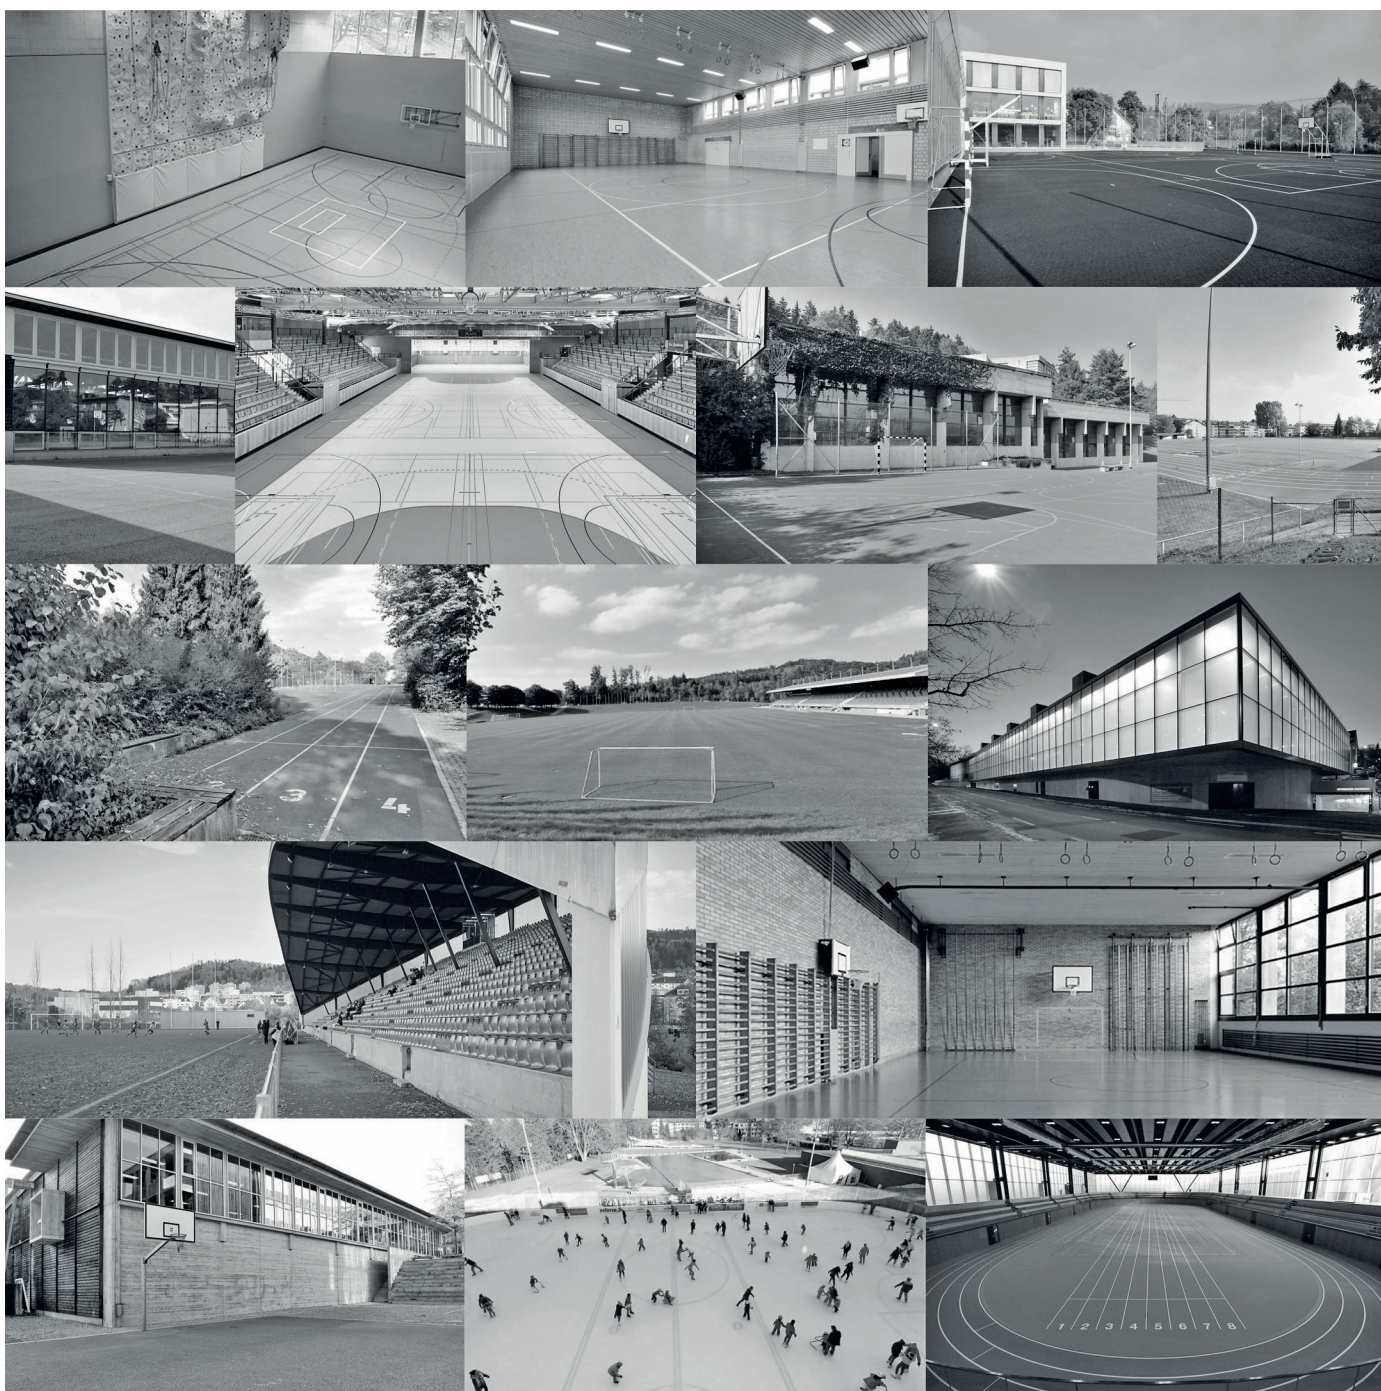

Zusammenfassung der Objektbeurteilungen

Im Folgenden ist der Zustand der einzelnen Sportanlagen auf Basis der ausführlichen Zustandserhebung und detaillierten Objektblätter zusammengefasst. Die Sammlung dieser Objektblätter ist keine Beilage des GESAK und umfasst 390 Seiten. Sie stehen den betroffenen Dienststellen zur Verfügung

Die Objekte wurden nach drei Gebieten West, Zentrum und Ost bezüglich der Örtlichkeiten sowie in folgende Anlagen gegliedert:

- Sporthallen
- Aussenanlagen
- Beachvolleyballfelder
- Fussballanlagen
- Leichtathletikanlagen
- Bäder
- Tennis-, Squash- und Badmintonanlagen
- Eissportanlagen
- Kampfsportanlagen
- Weitere Sportanlagen

Die Beurteilung des Handlungsbedarfs erfolgte in Zusammenarbeit mit den Dienststellen SPO, IBF, SGR und HBA.

1 Zusammenfassung der Sporthallen

Erklärung: Name der Halle (z.B. Bruggen), Baujahr / *Gesamtsanierung* (z.B. 1924 / 1998), Objektnummer (z.B. H 01.1), Hallentyp (z.B. Einfachhalle)

■ *dringender Handlungsbedarf* ■ *Handlungsbedarf* ■ *kein Handlungsbedarf*

Sporthallen West	baulich	funktional
Boppartshof West (1967), H 01.1, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none">▪ Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, alt => Sanierung vorgesehen▪ Hallenboden sanierungsbedürftig, sehr alt (Unebenheiten, Fugen)▪ Zu wenig bzw. zu kleine Garderoben gem. Richtlinie (BASPO 201 – Sporthalle)▪ Geräteräume sanierungsbedürftig (teilw. Schimmel, Abplatzungen)▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 - Sporthallen), nicht wettkampftauglich		
Boppartshof Ost (1967), H 01.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none">▪ Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, alt▪ Hallenboden sanierungsbedürftig, sehr alt (Unebenheiten, Fugen)▪ Zu wenig bzw. zu kleine Garderoben gem. Richtlinie (BASPO 201 – Sporthalle)▪ Geräteräume sanierungsbedürftig (teilw. Schimmel, Abplatzungen)▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich		
Bruggen (1924 / 1998), H 02, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none">▪ Stetige Sanierungsmassnahmen durchgeführt, alte Halle, intakt▪ Schwingkeller inkl. Garderoben im Untergeschoss▪ Nicht behindertengerecht▪ Sehr klein dimensionierte Sporthalle		

▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich		
Engelwies (1992), H 03, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand ▪ Turnhallenboden Pflege intensiv (Parkett), für Basketball und Anlässe geeignet ▪ Bühne für Anlässe und Veranstaltungen vorhanden ▪ Wettkampftauglich, ohne Zuschauendenmöglichkeiten 		
Feldli (1957 / 1993), H 04, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In gutem baulichem Zustand ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet 		
Hof (1990), H 05, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemäss, in gutem baulichem Zustand ▪ Hohe Temperaturen im Sommer, keine automatische Lüftung ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), für Schul- und Trainingszwecke geeignet 		
Kreuzbühl (1965), H 06, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stark sanierungsbedürftige Bausubstanz ▪ Nicht behindertengerecht ▪ Keine ebenflächigen Wände, schlechte Isolation ▪ Sanierungsbedürftige Sanitäranlagen und Garderoben ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich ▪ Ersatzneubau in Planung (Doppelhalle Typ B) 		
Schönau 1 (1960/2002), H 07.1, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guter baulicher Zustand, aber veraltete, modernisierungsbedürftige Halle ▪ Schlechte Lüftung ▪ Allgemeiner Platzmangel, kleine Geräteräume ▪ Starke Blendung, keine Storen ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet 		
Schönau 2 (1960/2002), H 07.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guter baulicher Zustand, aber veraltete, modernisierungsbedürftige Halle ▪ Schlechte Lüftung ▪ Teilweise falsche Markierungen (nicht Wettspielfläche) ▪ Starke Blendung, keine Storen ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet 		
Schönenwegen (2009), H 08, Doppelhalle Typ B	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand ▪ Weicher Hallenboden, beliebt bei Vereinen ▪ Internetanschluss fehlt, Lage Behinderten-WC ungeeignet ▪ Keine öffentlichen Parkplätze in der Umgebung (nicht ideal für Anlässe) ▪ Wettkampftauglich inkl. Festbetrieb und Zuschauendenbereich ▪ Aufrüstung WLAN und Livestream (Kabelanschluss) 		
Sporthallen Zentrum	baulich	funktional
Athletik Zentrum, (2006) H 09.1, Vierfachhalle mit Rundbahn	■	■

Kantonale und städtische Sporthalle

- Hochmoderne, multifunktionale Sporthalle, in gutem baulichem Zustand
- Inkl. 200 m - Rundbahn und Wurf- und Sprunganlagen für die Leichtathletik
- International wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten
- Zuschauendentribüne für rund 3'000 Personen inkl. Festwirtschaft
- Div. Nebenräume (Kraft-, Gymnastik-, Seminar-, Speakerraum, Massenunterkunft, etc.)
- Wenig Personalräume
- Schlechte akustische Schalldämpfung (Hallentrennwände «Vorhang»)
- Einrichtungen (Sprossenwand, Turngeräte) fehlen, teilw. mobile Einrichtungen (für Schulsport bedingt geeignet)

Athletik Zentrum, (1972/2006) H 09.2, Dreifachhalle**Kantonale und städtische Sporthalle**

- In gutem baulichem Zustand
- Für zahlreiche Sportarten geeignet und wettkampftauglich
- Eingeschränkte Zuschauendenmöglichkeiten
- Feste Hubwände vorhanden (guter Schallschutz)
- Einrichtungen (Sprossenwand, Turngeräte) fehlen bzw. teilw. mobil

Sporthalle Blumenau (1939), H 10, Einfachhalle

- Nicht behindertengerecht
- Kein Ballsport erlaubt
- Schlechte Wärmedämmung
- Sanierungsbedürftige Sanitäranlagen und Garderoben, keine Duschen in Garderoben
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht geeignet für Schulsport
- Keine Sporthallennutzung mehr vorgesehen (Schulsport), Fechtstützpunkt in Planung

Sporthalle Hebel (1957, 2007), H 11, Einfachhalle

- Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet
- Nicht behindertengerecht (Stufe vor Eingang)
- Zu wenig Lager- und Abstellräume für Sportgeräte

Sporthalle Kreuzbleiche (1983), H 12.1, Vierfachhalle

- Moderne, multifunktionale Sporthalle, in gutem baulichem Zustand
- International wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten (für Volleyball zu niedrig)
- Für Behindertensport geeignet
- Zuschauendentribüne für rund 4'200 Personen inkl. Festbetrieb
- Unterkunft mit 40 Betten vorhanden
- Zusätzlicher Boden inkl. Markierung für Handball vorhanden
- Sukzessive Sanierungsarbeiten
- Lüftung in Garderoben ungenügend
- Projekt Attraktivierung Spitzenhandball läuft

Kreuzbleiche «alte Halle, klein» (1912/1999), H 12.2, Einfachhalle

- Sanierungsbedürftige Bausubstanz
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet
- Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe)
- Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, sehr alt

- Schlechte Isolation, alte Fenster

Kreuzbleiche «alte Halle, gross» (1912/1999), H 12.3, Einfachhalle



- Sanierungsbedürftige Bausubstanz
- Begrenzt wettkampftauglich (Volleyball regional), für Schul- und Trainingszwecke geeignet
- Spezialbodenmarkierung für Volleyball
- Kleine Tribüne / Balkon (sehr alt, stark sanierungsbedürftig)
- Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe)
- Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, sehr alt
- Schlechte Isolation, alte Fenster

Sporthalle Riethüsli «alt» (1964), H 13.1, Einfachhalle



- Stark sanierungsbedürftige Bausubstanz
- Nicht behindertengerecht
- Garderoben und Sanitäranlagen stark sanierungsbedürftig (teilw. Schimmel, keine Lüftung)
- Sporthallendach undicht, jährliche Sanierungsmassnahmen
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), geeignet für Schulsport
- Nicht behindertengerecht
- Neubau beschlossen (Doppelhalle Typ B) / Inbetriebnahme 2025

Sporthalle Riethüsli «neu» (1984), H 13.2, Einfachhalle



- Sanierungsbedürftiger Zustand, genügende Bausubstanz
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet
- Dachkonstruktion undicht
- Nicht behindertengerecht (Lift nur noch als Materiallift einsetzbar)
- Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, alt
- Neubau beschlossen (Doppelhalle Typ B) / Inbetriebnahme 2025

Sporthalle St.Leonhard (2017), H 14, Einfachhalle



- Neue Sporthalle, in gutem baulichen Zustand
- Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten geeignet, entspricht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle)
- keine Zuschauendenmöglichkeiten, kein Festbetrieb
- Stirnseitige Boulderwand mit Prallschutz ergänzen (Q4/2020)

Sporthalle Tal der Demut (2006/2012), H 15, Dreifachhalle



kantonale Sporthalle

- Zeitgemässe Halle, in gutem baulichen Zustand
- Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten geeignet
- Zuschauendenkapazität ca. 200 Pers., inkl. kleines Office
- Diverse Nebenanlagen (Kraftraum, Kletterwand, Lounge, etc.)
- Hohe Feuchtigkeit, Probleme mit der Lüftung in der Sporthalle

Sporthalle Tschudiwies (1951/1988), H 16, Einfachhalle



- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber geeignet für Schul- und Vereinssport
- Nicht behindertengerecht
- Schlechter Geruch in Halle (grosse Feuchtigkeit, keine Lüftung)
- Garderoben und Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, sehr alt
- Zwischennutzung / Sanierung gesamte Anlage noch offen

Sporthalle Volksbad (1987), H 17, Doppelhalle Typ B



kantonale Sporthalle

- Zeitgemässe Halle, in gutem baulichen Zustand
- Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten geeignet
- Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle) für Dreifachhalle
- Keine Zuschauendenmöglichkeiten
- Diverse Nebenanlagen (Kraftraum, Spinningraum, kl. Office etc.)

Sporthallen Ost	baulich	funktional
Sporthalle Buchental unten (1961/2007) H 18.1, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Nicht genügend Garderoben vorhanden gemäss Hausdienst bzgl. Geschlechter- und Alterstrennung ▪ Nicht behindertengerecht (Lift fehlt) ▪ Starke Blendung, keine Storen, Hallenboden uneben 		
Sporthalle Buchental oben (1961/2007) H 18.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Nicht genügend Garderoben vorhanden gemäss Hausdienst bzgl. Geschlechter- und Alterstrennung ▪ Nicht behindertengerecht (Lift fehlt) 		
Sporthalle Buchwald unten (1955/2011), H 19.1, Einachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In gutem baulichem Zustand ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Geringe Hallenhöhe (4.5m) 		
Sporthalle Buchwald oben (1955/2011), H 19.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Mit Festhallenbeleuchtung für Anlässe, Hallenboden: Parkett 		
Sporthalle Gerhalde (2013), H 20, Einfachhalle (in Übersichtskarte im Gebiet Centrum)	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Sporthalle, in gutem baulichem Zustand ▪ Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten, entspricht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle) ▪ Zuschauendentribüne für ca. 50 Personen inkl. Festwirtschaft 		
Sporthalle Grossacker (1958/1998), H 21, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Gemäss Brandschutzvorschriften max. 50 Personen zugelassen ▪ Nicht behindertengerecht (Lift fehlt) ▪ Sanierungsarbeiten 2018 / 2019 		
Sporthalle Halden unten (1969/1995/2005/2019), H 22.1, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), geeignet für Schulsport ▪ Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) 		

Sporthalle Halden oben (1969/1995/2005/2019), H 22.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), geeignet für Schulsport Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) 		
Sporthalle Kantonsschule Burggraben T10 (ca. 1990), H 23.1, Einfachhalle, Kantonale Sporthalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Zeitgemässe Halle, in gutem baulichem Zustand Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten, Entspricht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle) Hallenboden (Parkett) für Basketball geeignet, sanierungsbedürftig Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) 		
Sporthalle Kantonsschule Burggraben T20 (ca. 1990), H 23.2, Einfachhalle, Kantonale Sporthalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> In gutem baulichem Zustand Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), teilweise geeignet für Schulsport, geeignet für Tanzsport Vereinzelte Wettkämpfe: Tanzsport Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) Hallenboden sanierungsbedürftig Spiegelwand für Tanzsport und Gymnastik (nicht geeignet für Ballsport) 		
Sporthalle Kantonsschule Burggraben T30 (ca. 1990), H 23.3, Einfachhalle, Kantonale Sporthalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> In gutem baulichem Zustand Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), für Schul- und Trainingszwecke geeignet Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) Hallenboden sanierungsbedürftig 		
Sporthalle Kantonsschule Burggraben T40 (ca. 1990), H 23.4, Einfachhalle, Kantonale Sporthalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> In gutem baulichem Zustand Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), für Schul- und Trainingszwecke geeignet Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) Hallenboden sanierungsbedürftig 		
Sporthalle Krontal (1910/2008), H 24, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Bausubstanz mässig, teilweise Setzungen Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), für Schul- und Trainingszwecke geeignet Schlechte Trittschalldämmung Starke Blendung, keine Storen 		
Sporthalle Rotmonten (ca. 1970, 2019), H 25, Einfachhalle (in Übersichtskarte im Gebiet Centrum)	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), geeignet für Schulsport Nicht behindertengerecht (Zugang über Treppe) 		
Sporthalle Oberzil (2000), H 26, Doppelhalle Typ B	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Zeitgemässe Halle, in gutem baulichen Zustand Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten Eingeschränkte Zuschauendenmöglichkeiten, kein Festbetrieb Teilweise Wassereintritte im Geräteraum 		

Sporthalle Universität (2009), H 27, Dreifachhalle	■	■
Kantonale Sporthalle		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgemässe Halle, in gutem baulichen Zustand ▪ Wettkampftauglich, für zahlreiche Sportarten ▪ Zuschauendenbereich für ca. 200 Personen vorhanden, kein Festbetrieb ▪ Div. Nebenräume (Fitnessräume (3 Stk.), Kraftraum etc.) 		
Sporthalle Zil unten (1973), H 28.1, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Sanierung 2020/2021 		
Sporthalle Zil oben (1973), H 28.2, Einfachhalle	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entspricht nicht den Normmassen (BASPO 201 – Sporthalle), nicht wettkampftauglich, aber für Schul- und Trainingszwecke geeignet ▪ Sanierung 2020/2021 		

2 Zusammenfassung der Aussenanlagen

■ dringender Handlungsbedarf
 ■ Handlungsbedarf
 ■ kein Handlungsbedarf

Erklärung: Name der Anlage (z.B. Boppartshof), Objekt Nummer (z.B. A 01.1)

Aussenanlagen bei den Sporthallen West	baulich	funktional
Aussenanlagen Boppartshof, A 01 <ul style="list-style-type: none"> Spielwiese (86 x 48 m): allgemein guter Zustand Allwetterplatz, Asphalt (18 x 36 m): allgemein guter Zustand, Markierung schlecht sichtbar Laufbahn, Asphalt (L = 100 m, 2 Bahnen): diverse Flicke und Unebenheiten, grosses Gefälle Sandgrube (10 x 3.5 m): ungenügender Zustand, ohne Absprungbalken Kinderspielplatz vorhanden Ballfänge Richtung Wohnüberbauung fehlen 	■	■
Aussenanlagen Bruggen, A 02 <ul style="list-style-type: none"> Allwetterplatz, Asphalt (42 x 20 m): ungenügender Zustand Schlecht sichtbare Markierung Asphaltbelag stark vermoost 	■	■
Aussenanlagen Engelwies, A 03 <ul style="list-style-type: none"> Spielwiese (96 x 60 m): allgemein guter Zustand Allwetterplatz, Asphalt (16 x 27 m): teilw. Risse und Setzungen, wenig Markierungen, ohne Ausstattung Kinderspielplatz vorhanden (grosszügig) Öffentliche WC-Anlage bei Spielplatz fehlt 	■	■
Aussenanlagen Feldli, A 04 <ul style="list-style-type: none"> Spielwiese gross (65 x 96 m): Zustand gut, teilweise uneben, auf alter Deponie Spielwiese klein (25 x 40 m): Zustand gut, teilweise uneben, niedriger Ballfang Allwetterplatz, Asphalt (30 x 16 m): allgemein guter Zustand, keine Beleuchtung Kleiner Spielplatz vorhanden Weitsprunganlage mit Sandgrube (3.0 x 5.0 m): guter Zustand, mit Absprungbalken und Abdeckung 	■	■
Aussenanlagen Hof, A 05 <ul style="list-style-type: none"> Spielwiese (70 x 40 m): allgemein guter Zustand Diverse Kiesplätze nicht behindertengerecht Allwetterplatz, Asphalt (20 x 40 m): allgemein guter Zustand Sandgrube (10 x 3.5 m): guter Zustand, mit Absprungbalken und Abdeckung 	■	■
Aussenanlagen Kreuzbühl, A 06 <ul style="list-style-type: none"> Spielwiese (90 x 60 m): Beleuchtung fehlt, allgemein guter Zustand Allwetterplatz, Asphalt (20 x 40 m): teilw. uneben und Setzungen, Entwässerung mässig Ballfänge fehlen Sandgrube (4.0 x 6.0 m): guter Zustand, mit Abdeckung, Markierung vorhanden Spielplatz vorhanden Neubau geplant 	■	■

Aussenanlagen Schönaun, A 07	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese gross (100 x 60 m): allgemein guter Zustand ▪ Allwetterplatz, Asphalt (25 x 45 m): teilw. Risse und Setzungen, kleiner Ballfang, Mehrfachnutzung als Parkplatz ▪ Kugelstossanlage (11 x 18 m): allgemein guter Zustand, 3 Abwurfringe ▪ Weitsprunganlage mit Sandgrube (4.0 x 8.0 m): guter Zustand, mit 2 Absprungbalken ▪ Laufbahn, Aschebahn (L = 100 m, 2 Bahnen): allgemein guter Zustand, Kunststoffbelag erwünscht 		
Aussenanlagen Schönenwegen, A 08	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allwetterplatz, Kunststoffbelag (30 x 40 m): Zustand ausreichend, teilw. Eindrücke in Belag, wenig Granulat vorhanden, Farbe: schwarz (grosse Hitze im Sommer) ▪ Spielplatz vorhanden, Zustand: gut, wenig Spielgeräte ▪ Grosser Pausenplatz (Asphalt) mit Markierungen ▪ Zu wenig Spielgeräte für 250 Schülerinnen und Schüler 		
Aussenanlagen Gründenmoos (1983), A 29	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Allwetterplätze (ca. 26 x 45 m), alle mit Kunststoffbelag: guter Zustand ▪ Ballfänge hinter Toren, 3 von 4 Plätzen mit Beleuchtung, inkl. Markierungen und Sportgeräten ▪ 1 Allwetterplatz mit Kunstrasenteppich (unverfüllt) inkl. Bandensystem ausgestattet für Mini-Soccerfelder ▪ 110 m-Laufbahn (4 Bahnen), Kunststoffbelag: guter Zustand, Markierung bis 110 m (gut) exkl. Beleuchtung, geringe Auslastung ▪ 2 Sandgruben (7 x 3.5 m): guter Zustand, 2 Absprungbalken, geringe Auslastung ▪ Discgolf Anlage mit zehn Körben ▪ Wegnetz in schlechtem Zustand ▪ Fitnessparks resp. Streetworkout-Anlage => siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ▪ Bogenschiessanlage (30/50/70/90 m) ▪ Fussballanlagen => siehe Kapitel 4 		
Aussenanlagen bei den Sporthallen Zentrum		
Aussenanlagen Athletik Zentrum (1972), A 09	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allwetterplatz, Kunststoffbelag (24 x 44 m): allgemein guter Zustand, inkl. Beleuchtung ▪ Beachvolleyballanlage (14 x 28 m) => siehe Kapitel 0 ▪ Weitsprunganlage mit Sandgrube (7.0 x 13.0 m): guter Zustand, mit 2 Absprungbalken, mit Kunststoffbelag (teilw. vermoost) ▪ Fitnessparks resp. Streetworkout-Anlage (7.0 x 13.0 m) => siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ▪ Mobile WC-Anlage in der Sommersaison im Aussenbereich (ganzjährige WC-Anlagen nur in Sporthalle vorhanden) 		
Aussenanlagen Blumenau, A 10	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allwetterplatz, Asphalt (30 x 45 m): allgemein guter Zustand ▪ Allwetterplatz, Asphalt (30 x 30 m): allgemein guter Zustand ▪ Hohe Lärmemissionen bei Schulhaus 		
Aussenanlage Hebel, A 11	■	■

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese (40 x 70 m): allgemein guter Zustand, kein Ballfang ▪ Allwetterplatz, Asphalt (20 x 30 m): teilw. Flicke und uneben => Sanierung vorgesehen ▪ Weitsprunganlage mit Sandgrube (4.5 x 7.0 m, 2 Bahnen): sanierungsbedürftig, Anlaufbahn unbefestigt, Absprungbalken alt (Holz) => Sandgrube evtl. aufheben ▪ Aussengeräteraum schwer zugänglich, feucht, Schimmel ▪ Aussenanlagen über 2 Ebenen, nicht behindertengerecht (beschränkt zugänglich) 		
Aussenanlagen Kreuzbleiche, A 12	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allwetterplatz, Kunststoffbelag (40 x 20 m): sanierungsbedürftig, div. Flicke, ungenügende Entwässerung, Ballfang ungenügend, Markierung schlecht sichtbar ▪ Laufbahn, Kunststoffbelag (110 m) saniert ▪ Sandgrube bei Laufbahn (3 Anlaufbahnen) mit Abdeckung ▪ Grosser Spielplatz vorhanden ▪ Öffentliche WC-Anlage vorhanden ▪ Fussballanlagen => siehe Kapitel 4 		
Aussenanlagen Riethüsli, A 13	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese (40 x 70 m): uneben, grosses Gefälle, Ballfang ungenügend ▪ Allwetterplatz, Asphalt (20 x 30 m): sanierungsbedürftig, Markierung schlecht sichtbar, ohne Ausstattung ▪ Grosser Spielplatz vorhanden: allgemein guter Zustand <p>Neubau Schulhaus mit Sporthalle und Aussenanlagen in Planung</p>		
Aussenanlagen St.Leonhard, A 14	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allwetterplatz, Kunststoffbelag (16 x 16 m): guter Zustand, neue Anlage ▪ Wellenbahn, Asphalt ▪ Spielplatz vorhanden im St.Leonhardspark 		
Aussenanlagen Tal der Demut, A 15	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese (95 x 65 m): allgemein guter Zustand ▪ Allwetterplatz, Asphalt (25 x 30 m): allgemein guter Zustand, inkl. Ausstattung und Ballfang ▪ Beachvolleyballfeld (24 x 22 m, Felder) => siehe Kapitel 0 ▪ Kein Bedarf an Leichtathletik seitens Berufsschule ▪ WC-Anlagen im Aussenbereich fehlen 		
Aussenanlagen Tschudiwies, A 16	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese (54 x 25m): allgemein guter Zustand ▪ Allwetterplatz, Asphalt (25 x 14m): sanierungsbedürftig, div. Risse und Unebenheiten, Markierung schlecht sichtbar ▪ Spielplatz vorhanden: guter Zustand, grosses Angebot ▪ Nicht behindertengerecht (viele Treppen und Stufen) ▪ Gesamtanlage veraltet inkl. Turnhalle, weitere Nutzung abklären (zur Zeit einzig Kindergarten) 		
Aussenanlagen Sporthalle Volksbad, A 17		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Aussenanlagen bei der Sporthalle vorhanden: <p>Nutzung der Aussenanlagen Athletik Zentrum und Kantonsschule</p>		
Aussenanlagen bei den Sporthallen Ost	baulich	funktional
Aussenanlagen Buchental, A 18	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielwiese (105 x 50 m): allgemein guter Zustand, teilw. Unebenheiten 		

- Allwetterplatz, Asphalt (20 x 32 m): Zustand ausreichend, teilw. Unebenheiten, inkl. Markierungen und Ausstattungen
 - Sandgrube (5 x 7 m): sanierungsbedürftig, minimaler Unterhalt, 2 Absprungbalken
=> Sandgrube evtl. aufheben
 - Kiesplatz ungeeignet => evtl. ersetzen
 - Beschallungsanlage darf nicht verwendet werden (Lärmemissionen)
- Nicht behindertengerecht (Zugang Allwetterplatz nur über Stufen)

Aussenanlagen Buchwald, A 19



- Spielwiese (60 x 30 m): allgemein guter Zustand
- Allwetterplatz, Asphalt (30 x 32 m): allgemein guter Zustand, keine Sportgeräte
- Sandgrube (4.5 x 7.0 m): 2 Absprungbalken, Anlaufbahn: Asche => aufheben
- Mini-Soccerfeld (8.0 x 15.0 m)
- Spielplatz vorhanden: grosses Angebot an Spielgeräten

Aussenanlagen Gerhalde (2013), A 20



(in Übersichtskarte im Gebiet Zentrum)

- Spielwiese (70 x 35 m): neue Anlage, grosses Quergefälle, Entwässerung schlecht gem. Angaben Hausdienst
- Allwetterplatz, Asphalt (18 x 28 m): guter Zustand, inkl. Markierung u. Sportgeräten
- Sandgrube (3.0 x 7.0 m): guter Zustand, Anlaufbahn: Asphalt (L = 50 m)
- Spielplatz vorhanden: modern, neu
- Zugang Spielwiese mit Rollstuhl erschwert

Aussenanlage Grossacker, A 21



- Spielwiese (80 x 40 m): guter Zustand
- Allwetterplatz, Asphalt (20 x 40 m): sanierungsbedürftig, Unebenheiten, div. Flicke, Ballfang ungenügend, Ausstattung vorhanden
- Kleiner Spielplatz vorhanden, zu wenig Spielgeräte

Aussenanlagen Halden, A 22



- Spielwiese (80 x 40 m): allgemein guter Zustand
- Allwetterplatz, Asphalt (20 x 40 m): ungenügend, sanierungsbedürftig, Unebenheiten, div. Risse
- Viele Reklamationen (Lärmemissionen), grosse Auslastung am Wochenende
- Öffentliche WC-Anlage fehlt (WC-Anlagen nur in Sporthalle vorhanden)
- Kunstrasen, unverfüllt (80 x 40m) => siehe Kapitel 4

Aussenanlagen Kantonsschule Burggraben unten, A 23.1



- Spielwiese (28 x 56 m): ungenügender Zustand, stark bombiert durch Sanden
- Allwetterplatz, Kunststoff (22 x 26 m): sanierungsbedürftig, Markierung schlecht sichtbar, Ballfänge sanierungsbedürftig => Sanierung/Umbau 2020 vorgesehen
- Laufbahn, Kunststoff (L = 80 m, 2 Bahnen): guter Zustand, neuer Belag, teilw. fehlender Sicherheitsabstand

Neubau Beachvolleyballanlage 2020 => siehe Kapitel 0

Aussenanlagen Kantonsschule Burggraben oben, A 23.2



- Allwetterplatz, Asphalt (18 x 28 m): sanierungsbedürftig, Anlage auf Turnhallendach (undicht)
- Allwetterplatz, Asphalt (13 x 46 m): stark sanierungsbedürftig, starke Abnutzung
- Sandgrube (4 x 8 m / 5.5 x 9 m): ungenügender Zustand, Dach undicht
- Komplettsanierung 2020 vorgesehen

Aussenanlagen Krontal, A 24



- Spielwiese (70 x 45 m): allgemein guter Zustand
- Allwetterplatz, Asphalt (30 x 26 m): guter Zustand, inkl. Markierung und Sportgeräte
- Kiesplatz rundum Allwetterplatz nicht geeignet (unterhaltsaufwändig)
- Zugang Spielwiese nur über Treppe möglich
- Spielplatz vorhanden

Aussenanlagen Rotmonten, A 25



(in Übersichtskarte im Gebiet Zentrum)

- Spielwiese (50 x 90 m): allgemein guter Zustand, inkl. Ballfang und Beleuchtung
- Allwetterplatz, Asphalt (20 x 40 m): sanierungsbedürftig, Unebenheiten, div. Risse, Markierung schlecht sichtbar, kein Ballfang
- Weitsprunganlage inkl. Sandgrube (4 x 8 m): allgemein guter Zustand, Anlauf: Asphalt L = 30 m
- Spielplatz vorhanden

Aussenanlage Oberzil, A 26



- Spielwiese (80 x 50 m): allgemein guter Zustand, ca. 5 Gehminuten vom Schulhaus entfernt
- Allwetterplatz, Asphalt (15 x 25 m): allgemein guter Zustand, inkl. Sportgeräte und Ballfang
- Weitsprunganlage inkl. Sandgrube (3 x 10 m): allgemein guter Zustand
- Spielplatz vorhanden, mehr Spielgeräte erwünscht

Aussenanlagen Universität, A 27



- Kunstrasenspielfeld, unverfüllt (90 x 60 m) => siehe Kapitel 4

Aussenanlagen Zil, A 28



- Spielwiese (95 x 60 m): allgemein guter Zustand
- Allwetterplatz, Kunststoffbelag (15 x 25 m): sanierungsbedürftig, rutschig, div. Flicke, Markierung schlecht sichtbar, Sportgeräte vorhanden
- Laufbahn, Asphalt (L = 110 m): sanierungsbedürftig, div. Flicke und Unebenheiten, vermoost
- Sandgrube und Kugelstossanlage (5 x 8m): sanierungsbedürftig, ohne Absprungbalken, Markierung verblasst, viel Ungeziefer und Unkraut in Sandgrube
- Die Anlage ist nicht behindertengerecht (viele Treppen und Stufen)
- Schlechter Zustand der Verbindungswege (Asphalt und Entwässerung)
- Sanierung Allwetterplatz in Planung; Laufbahn keine Massnahmen vorgesehen
- Aussenanlage wird nach der Sanierung der Schulgebäude überholt

3 Zusammenfassung der Anlagen für den ungebundenen Sport: Beachvolleyballanlagen

Beachvolleyballfelder	baulich	funktional
Tal der Demut, B 01	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Spielfelder mit Sportsand ▪ Umzäunung (h = 4.0 m) ▪ Keine Beleuchtung ▪ Allgemein guter Zustand, gepflegte Anlage ▪ Duschmöglichkeiten nur für Schule und Vereine, Wasseranschluss vorhanden ▪ Benutzung: durch Schule und mit Reservation ▪ Lage: ausserhalb der Stadt, Parkplätze vorhanden 		
Freibad Lerchenfeld, B 02	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Spielfeld mit Sportsand ▪ Allgemein guter Zustand, gepflegte Anlage ▪ Umzäunung 2-seitig (h = 5.0 m), zu niedrig (viele Bälle im Wald) ▪ Garderoben und Duschmöglichkeiten vorhanden (Freibad Lerchenfeld) ▪ Nur während Öffnungszeiten Sportzentrum Lerchenfeld benutzbar ▪ Lage: gute Erreichbarkeit LV und ÖV 		
Athletik Zentrum, B 03	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Spielfeld mit Sportsand ▪ Umzäunung rundum (h = 4.0 m) ▪ Keine Beleuchtung ▪ Allgemein guter Zustand, gepflegte Anlage ▪ Keine Duschmöglichkeiten, Wasseranschluss vorhanden ▪ Lage: zentrale Lage, gute Erreichbarkeit LV und ÖV 		
Kantonsschule, B 04		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Spielfeld mit Sportsand ▪ Neubau 2020, Keine Bestandesaufnahmen vorhanden 		

4 Zusammenfassung der Fussballanlagen

Fussballanlagen	baulich	funktional
Sportanlage Gründenmoos, N 01.1 – 01.8 und K 01.1 + 01.2		
<ul style="list-style-type: none"> 9 Norm-Spielfelder davon 2 Kunstrasenspielfelder Plätze allgemein in gutem bis sehr gutem Zustand Alle Spielfelder mit Beleuchtung Alle Spielfelder mit Umzäunung (ausser Platz 9, Hauptspielfeld) Alle Naturrasenspielfelder mit Sportrasenaufbau Kunstrasenspielfelder mit Beregnungsanlage Keine Bewässerungsanlage bei Naturrasenspielfeldern Ausrichtung teilw. Ost-West nicht ideal Lage: Stadtrand, Erreichbarkeit: LV und ÖV mässig, MIV gut Sanierung Platz 2 (2020) durch FC St.Gallen => neu Hybridrasenspielfeld wie Stadion Kybunpark (FiberElastic, EST) 		
<ul style="list-style-type: none"> Garderobengebäude inkl. Tribüne und Clublokal guter Zustand 26 Garderoben inkl. Duschen, mässiger Zustand, zweckmässig Zu wenig Garderoben (Mannschaften und Schiedsrichter) Lüftung funktioniert nicht, Gasheizung Tribüne mit 1'900 Sitzplätzen, genügender Zustand VIP-Raum (24 x 7.0 m), zweckmässig, mit kleinem Office Lage: Stadtrand, Erreichbarkeit: LV und ÖV mässig, MIV gut 		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Bolzplatz naturnaher Rasenaufbau mit Beleuchtung nicht wettkampftauglich Nutzung: Fussball (Breitensport, Training), Rugby, Hundesport, etc. evtl. Ausbau zusätzliche Plätze 		
Sportanlage Lerchenfeld, N 02.1 – 02.2		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Norm-Spielfeld (Sportrasenaufbau), guter Zustand inkl. Beleuchtung und Zuschauendenbereich, exkl. Bewässerungsanlage 1 Trainingsspielfeld (naturnaher Aufbau), ungenügender Zustand, schlechte Entwässerung, nicht wettkampftauglich Beleuchtung veraltet (beide Spielfelder) Einzäunung Anlage vorhanden Nicht genügend Kapazität für alle Mannschaften Nicht öffentlich zugänglich 		
<ul style="list-style-type: none"> Garderobengebäude mit Tribüne und Clubrestaurant mässig bis ungenügender Zustand, veraltet Clubrestaurant, veraltet, ungenügender Zustand Tribüne: ca. 350 Sitzplätze, veraltet, ungenügender Zustand Geräteräume und Kassenhaus veraltet Anlage komplett eingezäunt 4 Garderoben, zu wenig, veraltet, nur 1 Duschbereich (keine Geschlechtstrennung) Dämmung sanierungsbedürftig, Sanitäranlagen veraltet Nicht behindertengerecht (Stufen, Schwellen) 		

- Gute ÖV-Erschliessung, MIV-Erschliessung genügend

Sportanlage Kreuzbleiche, N 03.1 – 03.3

- | | | |
|--|---|---|
| ▪ 3 Naturrasenspielfelder (Sportrasenaufbau) | ■ | ■ |
| ▪ Plätze allgemein in gutem Zustand | | |
| ▪ Einzäunung und Ballfänge ungenügend | | |
| ▪ Beleuchtung nur auf Hauptfeld wettkampftauglich | | |
| ▪ Keine Bewässerungsanlage, Entwässerung mässig | | |
| ▪ Anlage öffentlich zugänglich | | |
| ▪ Garderobengebäude in alter Kreuzbleichehalle | ■ | ■ |
| ▪ 6 Garderoben, veraltet, Zustand ungenügend | | |
| ▪ Zu wenig Lager- und Materialräume | | |
| ▪ Sanitäranlagen mässiger bis ungenügender Zustand | | |
| ▪ Nicht direkt bei Hauptfeld, grosse Distanz | | |
| ▪ Neues Garderobengebäude FC Fortuna | ■ | ■ |
| ▪ 2 Garderoben und Clubrestaurant | | |
| ▪ Hammerhütte | | |
| ▪ Zentrale Lage | | |
| ▪ Sehr gute ÖV- und LV-Erschliessung, MIV-Erschliessung genügend | | |

Sportanlage Espenmoos, N 04.1 + 04.2 und K 04

- | | | |
|--|---|---|
| ▪ 1 Norm-Spielfeld (Sportrasenaufbau), Zustand: gut | ■ | ■ |
| ▪ 1 Trainingsspielfeld (Kunstrasen, verfüllt), Zustand: ungenügend, nicht Norm-mass; Ersatz auf 2021 geplant | ■ | ■ |
| ▪ Ballfänge und Umzäunung vorhanden, teilweise zu niedrig | | |
| ▪ Beleuchtungen vorhanden, veraltet | | |
| ▪ Bewässerungsanlagen sanierungsbedürftig, Drainage vorhanden | | |
| ▪ Zu wenig Kapazität für alle Mannschaften | | |
| ▪ Regelmässige Reklamationen (Lärmemissionen) | | |
| ▪ 1 Trainingsspielfeld Lukasmühle (naturnaher Bodenaufbau), nicht wettkampftauglich | ■ | ■ |
| ▪ Ballfang veraltet | | |
| ▪ Beleuchtung nur für Trainingsbetrieb | | |
| ▪ Schlechte Erschliessung zu Garderoben (grosse Distanzen) | | |
| ▪ Keine Bewässerungsanlage, keine Drainage | | |
| ▪ Tribüne mit Garderobentrakt | ■ | ■ |
| ▪ 8 Garderoben und Schiedsrichtergarderobe inkl. Duschen nicht genügend Schiedsrichtergarderoben | | |
| ▪ Sanitäranlagen erhöhen | | |
| ▪ Zu wenig Lager- und Materialräume | | |
| ▪ Heizung und Lüftung veraltet, sanierungsbedürftig | | |
| ▪ Nicht behindertengerecht (Schwellen und Absätze) | | |
| ▪ Lage: Stadtrand, schlechte ÖV- und LV-Erschliessung, wenig Parkplätze | | |

Sportanlage Krontal (P. Grüninger Stadion), N 05.1 + 05.2 und K 05.1 + 05.2

- | | | |
|--|---|---|
| ▪ 1 Norm-Spielfeld (Sportrasenaufbau), Zustand: gut | ■ | ■ |
| ▪ 1 Trainingsspielfeld (Kunstrasen, verfüllt), Zustand: gut, nicht wettkampftauglich | ■ | ■ |
| ▪ 1 Trainingsspielfeld (naturnaher Bodenaufbau), Zustand: genügend | | |

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ballfänge und Umzäunung vorhanden ▪ Beleuchtungen vorhanden ▪ Bewässerungsanlagen vorhanden: gut, Entwässerung: gut ▪ Zu wenig Kapazität für alle Mannschaften 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clubrestaurant mit Garderobengebäude ▪ Allgemein guter Zustand ▪ 6 Garderoben und Schiedsrichtergarderobe ▪ Geräte- und Materialraum zu klein 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tribüne mit Garderobentrakt ▪ Tribüne: 750 Sitzplätze, Zustand ungenügend, sanierungsbedürftig ▪ 2 Garderoben und Schiedsrichtergarderobe inkl. Duschen ▪ Sanitäranlagen erhöhen ▪ Zu wenig Lager- und Materialräume ▪ Heizung sanierungsbedürftig ▪ Promotion League Zulassung 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunstrasen Halden (95 x 58 m) unverfüllt: ungenügender Zustand ▪ Nicht wettkampftauglich, Trainingsspielfeld ▪ Beleuchtung vorhanden ▪ Ballfang vorhanden, genügend ▪ Keine Beregnungsanlage, Entwässerung gut ▪ Sanierung Herbst 2020 vorgesehen 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gute ÖV- und LV-Erschliessung, MIV-Erschliessung genügend ▪ Anlage liegt im Wohnquartier 		
Sportanlage Universität (2019) K 06		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunstrasenspielfeld (unverfüllt) ▪ Keine Beleuchtung, keine Bewässerungsanlage ▪ Keine Wettkampfspiele (Fussball), kein Normmass (SFV) ▪ Ballfänge und Umzäunung vorhanden 	■	■
Fussballstadion Kybunpark «FC St.Gallen 1879», N 07		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Bestandesaufnahmen (Privatanlage), nur im Überblick 		

5 Zusammenfassung der Leichtathletikanlagen

Leichtathletikanlage	baulich	funktional
Leichtathletikanlage Neudorf, L 01		
<ul style="list-style-type: none"> Rundbahn 400 m, 7 Sprintbahnen, 6 Kurvenbahnen Kunststoffbelag sanierungsbedürftig, veraltet Wassergraben, mässiger Zustand, veraltet 2 Weitsprunganlagen (3 + 1 Bahnen), veraltet, sanierungsbedürftig Kugelstossanlage, mässiger Zustand, veraltet Stabhochsprunganlage, mässiger Zustand, sanierungsbedürftig 2 Hochsprunganlagen, guter Zustand Speerwurfanlage, guter Zustand Diskuswurfanlage, mässiger Zustand, sanierungsbedürftig Hammerwurfanlage auf Trainingsplatz, mässiger Zustand, veraltet Finnenbahn, guter Zustand, Holzschnitzel-Belag Naturrasenspielfeld (naturnaher Aufbau), mässiger Zustand, feucht nicht für Fussball vorgesehen Einzäunung und Stehtribüne vorhanden, veraltet, sanierungsbedürftig Öffentlich zugänglich Sanierung in Planung, evtl. Ausbau auf 8 Rundbahnen 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Tribünengebäude, veraltet, schlechter Zustand Tribüne: ca. 850 Sitzplätze, Zustand: schlecht, sanierungsbedürftig Keine Heizung, keine Lüftung, Schimmel im UG Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Garderobengebäude (altes Schulhaus) Sanierungsbedürftig; auch der Kraftraum wird ggf. für Tagesbetreuung und/oder für Schulraum benötigt 		
<ul style="list-style-type: none"> Materialbaracke LC Brühl Zustand: genügend, alt, nicht isoliert Lager- und Materialräume für LC Brühl Gebäude zweckmässig 	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Lage: in Wohnquartier, gute ÖV Erschliessung 		

6 Zusammenfassung der Eissportanlagen

Eissportanlagen	baulich	funktional
Eishalle Lerchenfeld, E 01.1		
<ul style="list-style-type: none"> Bausubstanz sehr gut Allgemein sehr guter Zustand Eishalle mit Zuschauendenbereich und Gastrobetrieb Ausseneisfeld im Winter Zu wenig Lagerräume, Kraft- und Aufwärmraum fehlt Sehr hohe Auslastung 	■	■
Curlinghalle Lerchenfeld, E 01.2		
<ul style="list-style-type: none"> Neuwertige Bausubstanz Allgemein sehr guter Zustand 	■	■

- 5 Rinks
- Eigentümer Curling Center St.Gallen

7 Zusammenfassung der Kampfsportanlagen

Kampfsportanlagen	baulich	funktional
Boxraum Gründenmoos, KS 01	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abmessungen (27 x 7 m), mässiger Zustand ▪ Ausstattung: Eigentum Boxclub ▪ Räumlichkeiten werden mit Bogenschiessverein geteilt ▪ Keine eigenen Sanitäranlagen ▪ Lage: Stadtrand, Erreichbarkeit: LV und ÖV mässig, MIV gut 		
Judohalle Volksbad, KS 02	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlage allgemein in gutem Zustand ▪ Mattenboden für Kampfsport (Spezial-Aufbau), sehr gut ▪ 2 Garderoben inkl. Duschen und Sanitäranlagen ▪ Verbindung zur Dreifachhalle, separater Zugang ▪ Kein Tageslicht ▪ Separater Krafraum (16.6 x 7 m), guter Zustand ▪ Lage: nahe Zentrum, keine Parkplätze 		
Judohalle Schöna, KS 03	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlage allgemein in genügendem Zustand ▪ Mattenboden für Kampfsport (Spezial-Aufbau), gut ▪ Eigener Krafraum ▪ 2 Garderoben inkl. Duschen und Sanitäranlagen, zu klein ▪ sehr alte Fenster (Kondenswasser) ▪ Separater Zugang ▪ Lage: nahe Zentrum, keine Parkplätze, gute ÖV-Verbindung 		
Schwinkeller Sporthalle Bruggen, KS 04	■	■
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausstattung durch Verein ▪ Separate Garderoben und Sanitäranlagen ▪ Bausubstanz: alt, stetige Sanierungen notwendig, hohe Feuchtigkeit ▪ Wenig Tageslicht 		

8 Zusammenfassung der weiteren Sportanlagen

Für die Bäder, Tennisanlagen, Kletterhallen, Skilifte, Langlaufloipen und Laufstrecken wurde keine detaillierten Bestandesaufnahmen gemacht. Sie werden nur im Überblick aufgeführt.

Bäder

Freibad Lerchenfeld, F 01

Freibad Rotmonten, F 02

Familienbad Dreilinden, F 03

Gemeinschaftsbad Dreilinden, F 04

Hallenbad Blumenwies, HB 05

Hallenbad Volksbad, HB 06

Tennis-, Squash- und Badmintonanlagen

Tennisanlage Gründenmoos, T 01 (Sportfeld)

Tennisanlage Rotmonten, T 02 (TC St.Gallen)

Tennisanlage St.Otmar, T 03 (TC St.Otmar)

Tennisanlage Falkensteig, T 04

Tennisanlage Schiltacker, T 05

Tennisanlage St.Georgen, T 06

Tennis- und Badmintonhalle Ullmann Halle, T 07

Badminton- und Squashhalle Sportcenter Ost, T 08

Klettern und Bouldern

Seilpark Gründenmoos, KL 01

Die Kletterhalle St.Gallen AG, KL 02

Boulderlounge St.Gallen, KL 03

Kletterwand AZSG, KL 04

Skilifte

Skilift Schlössli, SL 01

Skilift Beckenhalden, SL 02

Skilift Vögelinsegg, SL 03

Langlaufloipen

City Loipe Kreuzbleichen, LL 01

Langlaufloipe Unterer Brand, LL 02

Langlaufloipe Notkersegg, LL 03

Langlaufloipe Peter und Paul, LL 04

Langlaufloipe Kinderfestplatz, SL 05

Laufstrecken / Vitaparcours

Vitaparcours Hätterenwald (Kinderfestplatz), LS 01

Vitaparcours Gründenmoos, LS 02

Vitaparcours Höchsterwald (Guggeien), LS 03

Finnenbahn Neudorf, LS 04

Diverse Sportanlagen

baulich

funktional

Indoor Bogenschiessanlage Gründenmoos, Ü 01



- Abmessungen (27 x 7 m), mässiger Zustand
- Ausstattung: Eigentum Bogenschiessverein
- Räumlichkeiten werden mit Boxclub geteilt
- Keine eigenen Sanitäranlagen
- Lage: Stadtrand, Erreichbarkeit: LV und ÖV mässig, MIV gut

Schiessanlage Feldschützen-Gesellschaft St.Gallen, Ü 02

- Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick

Schiessanlage SV Ochsenweid St.Gallen, Ü 03

- Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick

Schiessanlage Schaugenbädi St.Gallen, Ü 04

- Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick

Mini- Soccerfeld Schulhaus Buchwald, Ü 05



- Mini-Soccerfeld (8.0 x 15.0 m), Kunstrasen (unverfüllt): allgemein guter Zustand
- Inkl. Umzäunung, exkl. Beleuchtung
- Lage: gut, innenstädtisch, nahe Bahnhof St.Fiden

Skate- und Rollpark Kreuzbleiche, Ü 06



- Anlage allgemein in gutem Zustand
- Grosse Anlage (ca. 1'300 m2)
- Diverse Spezial-Elemente (Pools, Treppen, Bänke, Kanten)
- Einzäunung rundum
- Regelmässige Reklamationen (Lärmemissionen), Anlage 24 h / 7 Tage offen
- Beleuchtung fehlt / Petition am Laufen
- Lage: zentral, Erschliessung sehr gut

Reithalle Kreuzbleiche, Ü 07



- Nutzung: Reitsport und Hundesport
- Garderoben und Sanitäranlagen vorhanden, zweckmässig
- Beleuchtung LED, sehr gut
- Belag: Sand-Textilschnitzel-Mischung, Zustand: gut
- Keine Heizung; Fenstergläser fehlen bewusst, aufgrund der Luftzirkulation-Anforderung notwendig
- Sicherheitsanforderungen Tribüne teilw. nicht eingehalten
- Keine Nutzung für kulturelle Veranstaltungen (hohe Lärmemissionen)
- Voltigierwettkämpfe in Reithalle
- Lage: zentral, Erschliessung sehr gut

Reitstadion Gründenmoos, Ü 08

- Grösstenteils temporäre Anlage, Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick

Kinderfestplatz, Ü 09



- Anlage allgemein in genügendem Zustand
- Spielwiese (naturnaher Aufbau), guter Zustand
- Keine Sportgeräte. keine Einzäunung, keine Beleuchtung
- Scheune mit Garderoben / Geräteraum / WC-Anlagen, veraltet, mässiger Zustand
- Garderoben und Sanitäranlagen vorhanden, zweckmässig, guter Zustand
- Spielgeräte fehlen für Öffentlichkeit
- Regelmässige Reklamationen (Lärmemissionen)
- Langlaufloipe im Winter
- Lage: Stadtrand, Erschliessung mässig, keine Parkplätze

Wellenbahn Schulhaus St.Leonhard, Ü 10



- Anlage allgemein in gutem Zustand
- Keine Velos erlaubt (nur, Skateboard, Inline, Kickboard)
- Nahe Strasse
- Markierung vorhanden
- Belag: Asphalt, guter Zustand

Fitnesspark resp. **Streetworkout-Anlage Gründenmoos, Ü 11**



- Abmessung: 12.0 x 6.0 m
- Anlage allgemein in gutem Zustand
- Belag: Fallschutzbelag

Fitnessparks resp. **Streetworkout-Anlage Athletik Zentrum St.Gallen, Ü 12**



- Abmessung: 7.0 x 13.0 m
- Anlage allgemein in gutem Zustand
- Belag: Fallschutzbelag

Biketrail Waldegg, Ü 13

- Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick

Boulodrome «Pétanque», Ü 14

- Keine Bestandesaufnahmen, nur im Überblick